

نکات
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس


ایراد در عملکرد پمپ شیشه شوی خودروهای رانا و ۲۰۶ ایرانی فاز یک

تعدادی از خودروهای رانا و ۲۰۶ ایرانی فاز یک با ایراد استارت خوردن و روشن نشدن خودرو مواجه می‌شوند، در صورتی که علاوه بر این ایراد خودرو دارای عدم عملکرد پمپ شیشه شوی و چراغ‌های پشت آمپر نیز باشد در گام اول نسبت به بررسی فیوز F36 اقدام نمایید و در صورت معیوب بودن این فیوز آن را تعویض نمایید. لازم بذکر است این ایراد اکثر ازمانی که مایع داخل مخزن شیشه شوی بدلیل سرمای شدید یخ زده و باعث قفل شدن موتور پمپ شیشه شوی باشد، رویت شده است.

در صورت سالم بودن این فیوز با استفاده از نقشه الکتریکی مربوطه، مراحل عیب یابی و بررسی دسته

سیم‌ها را انجام دهید. لازم بذکر است محل

قرار گیری این فیوز روی نود داخل اتاق (BCM) می‌باشد.

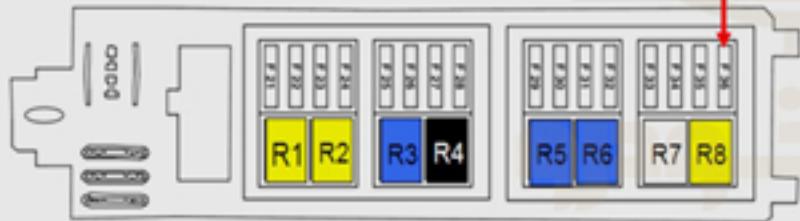

۱۱-۳۵۱۵۱

www.negarkhodro.com

@negarkhodro

negar_khodro

