



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای سنسور اکسیژن پایین ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: (P0140 - P0138 - P0137)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای یا وصل نبودن سنسور اکسیژن بالا
- معیوب بودن قطعه

مراحل خطایابی و تعمیر:

۱- دسته سیم چک شود. (پین O1, X2 و N4 از کانکتور خاکستری رنگ ECU چک شود)
۲- در پارامترها ولتاژ از ۰/۱ تا ۰/۹ می تواند نوسان داشته باشد.

۳- در صورت رویت خطای P0137، سنسور اکسیژن بالا تعویض گردد. (در اکثر اوقات با تعویض سنسور بالا مشکل برطرف خواهد شد ولی در صورت عدم حل مشکل با بند ۳ سنسور پایین تعویض گردد)

۴- در صورت رویت خطای P0140 دسته سیم موتور اصلاح یا تعویض گردد.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

